

Műszaki követelmények**Várfok áramalakító helyreállítása**

A 2015. augusztus 17-i esőzés következtében a Várfok áramátalakítóba nagy mennyiségű víz jutott be, mely számos berendezést rongált meg. A Budai Fonódó projekt keretében az áramátalakító éppen átépítés alatt volt, ezért a berendezések javítását a projekt rendezte. A sérült megszakítók pótlása az 1-es villamos vonaláról történt. Szükséges a teljes helyreállítás, illetve a másik projekt megszakítóinak visszaszállítása az eredeti helyükre.

A vízbetörés miatt sérült megszakítók javítása szükséges. A javításnak a karbantartást és a beállítást is tartalmazniuk kell.

Egyenáramú P600 elosztó UR(BBC) megszakító (Secheron) javítása

Cserélendő alkatrészek megszakítónként:

- 1200 kioldó HSHR 230035 R2 1 db
- 720 csillapító HSBA 400213 P1 1 db
- 710 Lökörúd HSBA 300 028 R1 1 db
- 420 Kapcsoló HSHR 430 302 P1 5 db
- Kötő elemek: 8/8
- 12X60 12 db
- 12 lapos alátét 24 db
- 12 Rugós alátét 12 db
- 12 anya 12 db
- 10X45 4 db
- 10 alátét 8 db
- 10 Rugós 4 db
- 10 Anya 4 db
- 1500 mm 24/1 YSLY-JZ Tömlő kábel

Egyenáramú P600 elosztó szekunder javítása

Súlyosabban károsodott megszakító esetén további cserélendő alkatrészek szükségesek:

- 275 Rugó PU195 838 P1 1 db
- 120 Mozgó HSBA 200 031 R1 1 db
- 115 Ivhuzó HSBA 300 141 R1 1 db
- 192 Pólus HSBA 300 134 R1 1 db
- 300 Bekapcs. HSBA 100 027 R2 1 db
- Javításhoz szükséges segédanyagok 1 klt